



MG1 har en panel med en LCD display och tre flerfunktionsknappar – ON/UNIT/OFF; LIGHT/P-H (Peak-Hold) och RESET/CLEAR.

ON/UNIT/OFF knappen används för att avläsa det aktuella trycket, samt byta mellan de olika tryckenheterna (PSI, BAR och MPA) och att slå av MG1.

För att slå på MG1: Tryck på ON/UNIT/OFF knappen. MG1 har ett batterisparläge och kommer att slå av displayen efter 3 minuter.

För att avläsa trycket i en annan enhet: Fortsätt trycka på ON/UNIT/OFF knappen tills pilen i LCD fönstret pekar på den enhet som önskas.

För att manuellt slå av MG1: Tryck på ON/UNIT/OFF knappen och håll in den i tre sekunder tills OFF visas i displayen, släpp sen knappen.

LIGHT/P-H (Peak-Hold) knappen används för att slå på och av bakgrundsbelysningen för LCD displayen, samt till att visa det maximala peak trycket MG1 har uppmätt.

För att slå på bakgrundsbelysningen: Tryck på LIGHT/P-H knappen en gång.

För att slå av bakgrundsbelysningen: Tryck på LIGHT/P-H knappen igen.

För att avläsa det maximala peak trycket MG1 har uppmätt: Tryck och håll nere LIGHT/P-H knappen i tre sekunder. Det maximalt uppmätta trycket kommer att blinka. Om det avlästa trycket var utanför manometerns tryckområde kommer, o.L att blinka på displayen.

För att återvända till det nuvarande avlästa trycket: Tryck på LIGHT/P-H knappen och håll nere i tre sekunder.

RESET/CLEAR knappen används för att återställa MG1 till nuvarande trycket som påverkar porten. Rensar det sparade peak trycket. Fungerar bara om den hålls nere i minst tre sekunder.

För att nolla MG1 till referenstrycket på inkommande port: Tryck ner och håll in RESET/CLEAR knappen i tre sekunder. MG1 kommer nu att vara nollställd till ditt inkommande tryck. t.ex. om du har 20 PSI på displayen och sen trycker ner och håller RESET/CLEAR knappen i tre sekunder, kommer displayen att visa 0.0 PSI. En mätning av 30 PSI kommer då att avläsas som 10 PSI på displayen.

För att återställa MG1: Säkerställ att MG1 är fränkopplad från tryckkällan eller inkopplad till noll tryck. Tryck sedan ner RESET/CLEAR knappen i tre sekunder.

För att nollställa peak trycket: Tryck ner och håll nere LIGHT/P-H knappen i tre sekunder tills peak trycket börjar blinka på LCD displayen. Släpp LIGHT/P-H knappen. Tryck ner och håll nere RESET/CLEAR knappen i tre sekunder.

Installation/fastsättning

1. Gänga fast den digitala tryckmätaren MG1 vid en lämplig 1/4" BSPP hona. Se till att ED tätning har en jämn yta att täta emot.
2. Överdra inte anslutningen. Dra absolut inte i huset. Anslutningsmoment max 55 Nm.